

MAZCO BOGOTÁ S.A.

Peritaje técnico de vehículo usado

O.T. N°

573221
558981

Propietario: **ANDRES FELIPE SILVA**

Fecha: 16 de mayo de 2016

Dirección: **TRA 9 B 128-46**

Teléfonos: **3134930**

Vehículo: **BORA**

Modelo/Año: **2008**

Placas: **CYC400**

VIN: **3VWHG21K48M025452**

Kms: **49.997**

Cuenta en:

Venc. SOAT

Vencimiento Análisis de Gases

Solicitante: Teléfono: **3123791999**

Motivo:

Este peritaje es un diagnóstico general del estado del vehículo que basa su información en la apreciación visual exterior y en los datos emanados de los equipos de medición utilizados al momento del peritaje y no garantiza en ningún caso el buen funcionamiento del vehículo o alguno de sus componentes. Para tener un diagnóstico completo y garantizable del estado del vehículo o de alguno de sus componentes, se ha de autorizar al desarmado total de dicha unidad con cargo al cliente según las tarifas de MAZCO BOGOTÁ S.A. La validez de la información aquí consignada, solo tendrá vigencia hasta la salida del vehículo del taller al ser entregado al cliente, usuario o propietario y Mazco Bogotá S.A. no asumirá ninguna responsabilidad por fallas halladas después de la salida del vehículo.

1, MOTOR, CONJUNTOS ANEXOS	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Compresión (PSI) en orden de cilindros				165 165 160 160 165	
Fugas de compresión (% por cilindro) en orden de cilindros				6% 6% 8% 6% 8%	
Golpeteos anormales: Válvulas, Casquetes, etc.	X				
Nivel de Aceite: Correcto, bajo, no tiene	X				
Fugas de aceite: Origen aproximado				FUGA POR BOMBA DE VACIO	
Correas: Alternador, A/A, P/S, etc.	X				
Correa de Distribución: Estado (S/Kilometraje)					
Soportes: Estado, Vibraciones, etc	X				
Sistema de control: Sensores, actuadores	X				
Sistema de control: Averías, códigos de error	X				
Sincronización: Valores de CO, CO2, HC, O2					
Bujías: Rango térmico, carbonadas					
Filtro de Aire: Estado, originalidad, funcionalidad				PARA CAMBIO	
Instalación de Alta: Estado, Resistencia (16KΩ/m)	X				
Refrigeración: Radiador, mangueras, Prueba de estanqueidad	X				
Batería: Estado, Nivel y densidad electrolito	X				
Alternador: Estado, Voltaje de carga	X				
Motor de Arranque: Funcionamiento, ruidos anormales	X				
Cableados de baja: Estado, conectores, etc	X				
Exhosto: Estado, daños, ruidos anormales	X				
CAJA FUSIBLES BATERIA	X				
NIVEL DE LIQUIDO BAJO, POR FUGA	X				

Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

NOTA: Tapa llenado de aceite para cambio. Ruido en patines para tevisar

2, EMBRAGUE, TRANSMISIÓN, DIFERENCIAL	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Embrague: Deslizamiento, dificultad, ruidos, etc	X				
Juego libre del pedal, recorrido, sensación de manejo				N/A	
Aceite de transmisión: Estado, nivel	X				
Fugas de aceite: Origen aproximado	X				
A/T Calado: RPM en todas las posiciones	X				
A/T Códigos de fallas: Sistema electrónico	X				
Cardan: Crucetas, ruidos					
Diferencial: Ruidos, fugas de aceite	X				
Transferencia, Bajo: Accionamiento, estado	X				
Porcentaje desgaste de llantas delanteras	X				
Porcentaje desgaste de llantas traseras	X				
Otros					
ESTADO DE RINES				4 RINES PARA PINTAR	
CARTER CAJA AUTOMATICA				PRESENTA GOLPE LEVE	

Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

3, SISTEMA ELÉCTRICO CARROCERÍA	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Luces Delanteras: Faros, direccionales, etc	X				
Luces traseras: Stop, parqueo, placas, etc.	X				
Luces interiores: Cabina, baúl, etc	X				

MAZCO BOGOTÁ S.A.

Peritaje técnico de vehículo usado

O.T. N° **558981**

Propietario: **ANDRES FELIPE SILVA**

Fecha: 16 de mayo de 2016

Dirección: **TRA 9 B 128-46**

Teléfonos: 3134930

Vehículo: **BORA**

Modelo/Año: **2008**

Placas: **CYC400**

Limpiaparabrisas del: Todas las posiciones	X			
Limpiaparabrisas Tras: Todas las posiciones				
Lavavidrios del y tras: Alineación, funcionamiento	X			
Pito, Sirena, Alarma: Estado, funcionamiento	X			
Elevavidrios: Funcionamiento, interruptores	X			
Seguros Puertas: Funcionamiento	X			
Sistema de inmovilizador: Efectividad	X			
Calefacción: Todas las T°, todas las salidas y posiciones	X			
Desempañador delantero	X			
Desempañador trasero	X			
Aire acondicionado: T° en rejilla	X			
Equipo Sonido: Funcionamiento, estado	X			
Antena, Parlantes	X			
Instrumentos: Tacómetro, Odómetro, Combustible, temperatura, Indicadores luminosos, etc.	X			
Otros:				
EXPLORADORAS	X			

Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

4, FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN, EJES	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Conjunto Bomba, Líquido frenos: Nivel, estado, fugas	X				
Frenos delanteros: Pastillas, Discos, Mordazas, etc	X				
Frenos traseros: Componentes: Estado	X				
Freno de parqueo: Estado, efectividad	X				
Sistema ABS/EBD: Funcionamiento, códigos de falla	X				
Juego libre del pedal, recorrido, sensación de manejo	X				
Amortiguadores: Humedad, prueba rebote, g/polvos	X				
Torretas, resortes, otros anclajes	X				
Juntas esféricas: (rótulas) Estado, g/polvos	X				
Bujes de tijeras o brazos oscilantes	X			BUJES TRSERS DE TIJERA DEL PARA CAMBIO	
Barra estabilizadora, cauchos, eslabones del. y tras.	X				
Caja de dirección: Estado, juego, fugas	X				
Asistencia de dirección: funcionalidad, ruidos, fugas	X				
Rodamientos rueda: Ruidos, precarga, fugas de grasa.	X				
Ejes: Estado, ruidos, g/polvos	X				
Otros:					

Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

PUERTAS TRASERAS Y G/FANGO DELANTERO DERECHO RUEDA REPIENTADOS

5, CARROCERÍA, INTERNA	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Tapizado techo	X				
Tapizados puertas delanteras	X				
Tapizados puertas Traseras	X				
Cojinería delantera	X				
Cojinería trasera	X				
Alfombra habitáculo pasajeros	X				
Alfombra baúl	X				
Tapetes habitáculo pasajeros	X				
Tapetes baúl	X				
Tapizados Baúl	X				
Parasoles	X				
Cinturones de seguridad delanteros	X				
Cinturones de seguridad traseros	X				
Millaret (Tablero instrumentos): Estado	X				
Guantera	X				
Bandeja portapaquetes	X				

MAZCO BOGOTÁ S.A.

Peritaje técnico de vehículo usado

O.T. N°

573221

548981

Propietario: **ANDRES FELIPE SILVA**

Fecha: 16 de mayo de 2016

Dirección: **TRA 9 B 128-46**

Teléfonos: 3134930

Vehículo: **BORA**

Modelo/Año: **2008**

Placas: **CYC400**


Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

6, CARROCERÍA, EXTERNA	B	A	C	OBSERVACIONES	COSTO APROX.
Vidrio panorámico delantero				RAYADO	
Vidrio panorámico trasero	X				
Vidrios puertas	X				
Vidrios fijos o custodia	X				
Estado general de pintura	X			RAYONES LEVES REPINTADOS	
Estado general de latonería	X			PUERTAS TRASERAS ONDULADAS	
Calidad de reparaciones anteriores de carrocería	X				
Calidad de aplicaciones anteriores de pintura	X				
Tonalidades de pintura aplicada	X				
Ajuste de puertas	X				
Empaques puertas	X				
Ajuste compuerta o tapa baúl	X				
Empaque compuerta o tapa baúl	X				
Manijas de puertas o compuerta	X				
Accionamiento apertura capot, baúl, tapa gasolina	X				
Espejos laterales	X				
Boceles capota	X				
Boceles laterales	X				
Boceles inferiores	X				
Protectores inferiores de motor					
Piso carrocería					

Concepto General: (Incluye desempeño en prueba de carretera)

NOTA.: BOMPER DEL RAYADO,

ESTADO DE LA CARROCERÍA

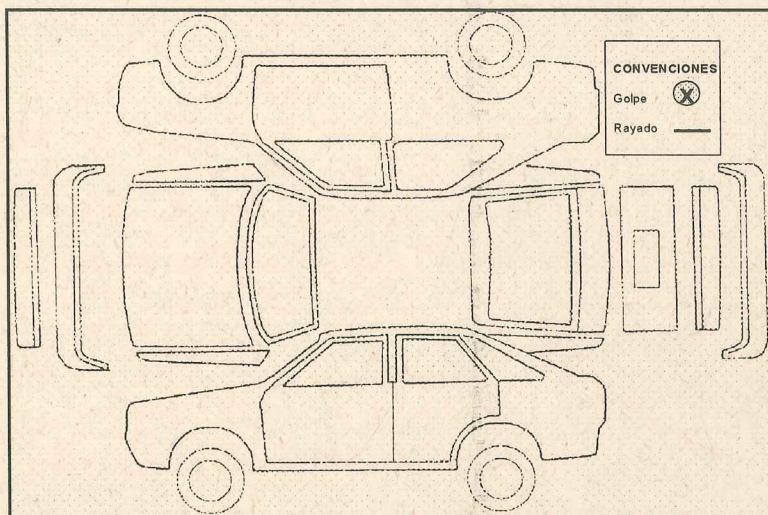

Valor aproximado de las reparaciones

[Firma]
Firma Jefe de taller

Nombre:

[Firma]
Oscar Ardiel