

COPIA DE INTERNET

No. DE SERVICIO
P008460007056



XXX

CLASE	CAMIONETA PASAJ.	COMBUSTIBLE	GASOLINA
MARCA	SUBARU	TIPO PINTURA	
TIPO	EVOLUTIS LIMITED TP 2400CC T 8PSJ	SERVICIO	PARTICULAR
CARROCERIA	WAGON	KILOMETRAJE	37191
MODELO	2021	COLOR	AZUL ABYSS PEARL
NACIONALIDAD	ND	N° CHASIS	
TIPO CAJA	TP	N° SERIAL	
CILINDRAJE	2387	N° MOTOR	
ASEGURADORA	PERSONAL PERSONAL	SUCURSAL	PERSONAL
INTERMEDIARIO	PERSONAL PERSONAL	CLAVE	1
CLIENTE	DIEGO BAHAMON	IDENTIFICACIÓN	

N° INSPECCION	4370966	TURNO	32
FECHA	9-Oct-2024		
CENTRO INSPECCION	AUTOMAS CALLE 134		
SOLICITADO POR	[REDACTED]		
SERVICIO SOLICITADO	Peritaje Liviano + LTA + CM Nivel 1 + CIR + Diagnóstico Scanner + Prueba de Ruta		
VALOR MERCADO	\$ 0	COD. FASECOLD	08606051
VALOR AUTOMÁS	\$ 152.300.000	VALOR FASECOLD	\$ 156.800.000
VALOR ACCESORIOS	\$ 650.000		
RESULTADO	ASEGURABLE SI		
NOVEDADES DE INSPECCIÓN : ; ; ; ASEGURABILIDAD SUJETA A POLITICAS DE ACEPTACION DE LA ASEGURADORA; FUGA DE ACEITE POR CÁRTER DE CAJA DE VELOCIDADES, DESCUADRE EN CONJUNTO DELANTERO Y TRASERO, SE RECOMIENDA MEJORAR ACABADOS EN PIEZAS DE CARROCERÍA INTERVENIDAS, INTERIOR SUCIO Y DETERIORADO, RINES RAYADOS; NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD; REVISADO; SISTEMAS DE SEGURIDAD ORIGINALES			



REVISIÓN VISUAL

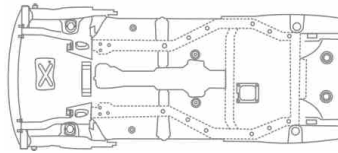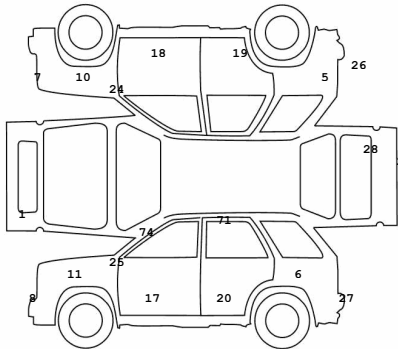

Malo 0% - 59% Aceptable 60% - 89% Bueno 90% - 100%

ESTRUCTURA - CHASIS		100,00 %
71	LARGUERO CAPOTA IZQUIERDO	REPINTADO
74	PARAL PARAB. IZQ.	REPINTADO
29	FUGA ACEITE CAJA	SI

CARROCERIA - EXTERIOR		90,80%
1	BOMPER DELANTERO	BUENA REPARACION
2	BOMPER TRASERO	BUENA REPARACION
5	COSTADO DERECHO	BUENA REPARACION
6	COSTADO IZQUIERDO	MALA REPARACION
7	FAROLA DERECHA	RAYADO
8	FAROLA IZQUIERDA	RAYADO
10	G/FANGO DEL DERECHO	BIEN REPINTADO
11	GUARDAFANGO IZQ.	MAL REPINTADO
17	PUERTA DEL IZQ.	MAL REPINTADO
18	PUERTA DELANTERA DER.	BUENA REPARACION
19	PUERTA TRASERA DER.	BUENA REPARACION
20	PUERTA TRASERA IZQ.	BUENA REPARACION
24	RETROVISOR DER.	RAYON
25	RETROVISOR IZQ.	RAYON
26	STOP DERECHO	RAYADO
27	STOP IZQUIERDO	RAYADO
28	TAPA BAUL/COMPUERTA	BUENA REPARACION
36	IMPUREZAS	DE 1 A 4 PIEZAS
37	MARCAS DE LIAUDO	DE 1 A 4 PIEZAS

Bueno	Aceptable	Malo
71% - 100%	50% - 70%	0% - 49%
EFICACIA DE FRENADO		
RUEDAS DELANTERAS	RUEDAS TRASERAS	FRENO DE MANO
IZQ. DER.	IZQ. DER.	
94 % 68 %	58 % 67 %	19 %
> 60%	59% - 11%	< 10%

VIDA UTIL DE LAS LLANTAS			
DEL. IZQ.	DEL. DER.	TRA. IZQ.	TRA. DER.
80%	80%	80%	80%

61% - 100%	40% - 60%	0% - 39%
EFICACIA DE LA SUSPENSION		
DELANTERA	TRASERA	
71 %	61 % 39 %	19 %
, REVISAR SUSPENSION TRAS. DER.		
< -6 y/o > 6	(-)6(-)10<->(+)(+)10	<-10 y/o > 10

ALINEACIÓN	
6	0
Desviación del Vehículo en metros por kilometro	

No. Servicio: **P008460007056**

Contenido del servicio



ESTE DOCUMENTO ES VALIDO UNICAMENTE EN ORIGINAL.
ESTE CONTIENE SISTEMAS DE SEGURIDAD

EL DOCUMENTO NO TENDRA VALOR SI FALTA ALGUNA DE
SUS PAGINAS, YA QUE ESTE ES INTEGRAL



Un sello de confianza para su vehículo